3800 LIMITES DE RECORRIDO Y COLLAR

Durante la instalación de los Operadores Residenciales Jackshaft modelos 3800 y 3800E es sumamente importante que el collar esté completamente apretado en la barra de torsión. Si los tornillos del collar (4) y los tornillos prisioneros (2) no están completamente apretados la barra de torsión puede resbalarse adentro del collar en el transcurso de la operación. Esto puede ocasionar que la puerta no se abra ni cierre completamente, o que la puerta se invierta durante la operación.

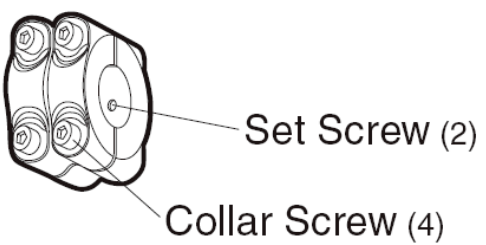

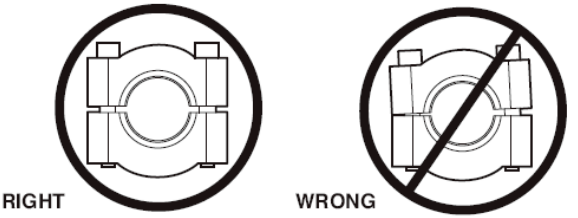

Para evitar movimiento adentro del collar el usuario debe verificar que los tornillos del collar están apretados completamente, como se describe en el manual del usuario. Tome nota que los tornillos del collar tienen un área de nilón en las roscas que funciona como una arandela de seguridad, la cual previene la salida de los tornillos durante la operación. La presencia del nilón puede requerir más esfuerzo al apretar los tornillos. Antes de apretar los tornillos prisioneros deberá desconectar la puerta del operador jalando la cuerda de desembrague manual. Levante la puerta manualmente hasta que los tornillos prisioneros estén completamente accesibles, y apriételos. Si tuviera preguntas adicionales contacte a su distribuidor o instalador más cercano.